

# PUK 3D XL

Speciální lepidlo pro izolační materiály



## Návod k obsluze

Při aplikaci lepidla PUK 3D XL je třeba se vždy řídit údaji v technickém a v bezpečnostním listu, zejména nosit vhodnou osobní ochrannou výbavu (ochranný oděv, ochranné brýle a rukavice).

### Rozsah dodávky

- 1 kovová nádoba s lepidlem PUK 3D XL
- 1 návod k obsluze

Příslušenství pro nanášení lepidla a čištění (není obsaženo v rozsahu dodávky)

- sada flexibilních hadic, cca 2,5 m, montážní pistole (stříkáč) 1,0 m
- kabely pro nošení na zádech, pro ergonomickou práci s lepidlem PUK 3D XL
- CLEAN KIT (čisticí sada - kartuše čističe Great Stuff Pro, vč. nasazovacího adaptéru, pro čištění montážní pistole a hadice)
- kartuše čističe Great Stuff Pro.

### Aplikace s montážní/stříkáčovou pistolí

1. Vyjmout nádobu z kartonu. Min. 1 minutu silně protřepat, než bude možno hadici připevnit.
2. Šroubový spoj hadice našroubovat na závitový ventil ocelového tanku. Šroubení pevně utáhnout.
3. Otevřít uzavírací ventil na hadicové spojce k tanku.
4. Ventilem na nádobě pomalu, ale úplně otočit. Dát pozor na možné netěsnosti na hadici a na spojení s pistolí. Když není patrná žádná netěsnost, je produkt PUK 3D XL připraven k aplikaci.
5. Pro nanášení lepidla PUK 3D XL pomalu stisknout spoušť montážní pistole a pomocí závitového ventilu na pistolí nastavit požadované množství lepidla k aplikaci.
6. Průměr „housenek/pruhů“ lepidla PUK 3D XL by měl činit min. 30 mm. Jejich rozteč mezi pásy a jejich počet je závislý na účelu použití a zjištěném zatížení větrem popř. výpočtu zatížení větrem (údaje o množství spotřeby a rozložení pásů lepidla viz technický list nebo specifický výpočet pro konkrétní objekt).
7. Izolační desky, které jsou lepeny lepidlem PUK 3D XL, jsou těsně sraženy a kladeny na vazbu. Izolační desky musí být vkládány do „housenek/pruhů“ lepidla během 3 minut po jeho nanášení. „Housenky/pruhy“ lepidla se stlačí za současného rozšíření při uložení izolačních desek do požadované polohy. Až do vytvrzení lepidla nelze desky zatěžovat. Upozornění: Vlhkost ovlivňuje reakční dobu. Při nízké vlhkosti vzduchu reaguje lepidlo PUK 3D XL pomaleji.
8. Po spotřebování / vyprázdnění obsahu nádoby lze přemontovat hadici a pistoli na novou

nádoby PUK 3D XL. Před přemontováním se uzavře ventil nádoby a ventil hadice se ponechá nejdříve otevřený.

9. Stisknutím spouští montážní pistole může unikat zbytkový materiál a tlak z hadice. Potom ventil hadice rovněž uzavřít.
10. Také během přemontování hadice a pistole na novou nádobu je nutné vždy nosit ochranné rukavice a brýle. Ihned po přemontování hadicové spojky na novou nádobu nechat odstříknout malé množství lepidla PUK 3D XL.

#### **Přechodné uskladnění / přerušení a čištění**

1. Při přerušení aplikace lepidla PUK 3D XL (i přes noc) uzavřít ventily na nádobě, hadici a montážní pistolí a lepidlo ponechat v hadici.
2. Při delším přerušení (od 4 týdnů), uzavřít ventil na hadici a nádobě. Uvolnit hadici z nádoby. Namontovat na hadici nasazovací adaptér pro čistič a na ten pak našroubovat dózu s čističem. Následně vypláchnout pistolí a hadici čističem Great Stuff Pro. Přitom držet pistolí tryskou směrem dolů, aby mohlo lepidlo vytéci/vykapat.
3. Pistolí a hadici několikrát vypláchnout, až přestane vytékat lepidlo.

#### **Pokyny pro bezpečné zacházení a při nebezpečí**

Při aplikaci lepidla PUK 3D XL se stále musí zohledňovat údaje v bezpečnostním listu. Nádobu, která je pod tlakem, nerozbíjet, násilně neotvírat nebo nespalovat, nevystavovat velkému horku nebo neskladovat při teplotě nad +50 °C. Lepidlo PUK 3D XL zpracovávat pouze v dobře větraných prostorech.

SKLADOVAT MIMO DOSAH DĚTÍ.

V případě nehody nebo nevolnosti okamžitě vyhledat lékařskou pomoc (je-li možné, předat lékaři etiketu produktu).

#### **Odstranění odpadu**

Eventuální vyprázdnění zbytků lepidla PUK 3D XL musí být prováděno v příslušně větraných prostorech. Tekuté popř. ještě nereagující zbytky lepidla nastříkat do nádoby (plastový pytel, karton/krabice, kbelík) a nechat kompletně vytvrdnout. Vytvrzené lepidlo příslušně zlikvidovat.

Nádobu zbavenou zbytků lepidla a tlaku naražte pomocí vhodného nástroje v oblasti kulaté pojistky proti přetlaku / průrazné destičky popř. otevřete / perforujte. Nádobu odstraňte v rámci oběhu zpracování odpadu nebo výkupu železa a kovů, dle platných zákonných národních a místně obvyklých pravidel/předpisů.

#### **Upozornění**

Tato upozornění nejsou žádné prodejní specifikace. Všechny údaje, technické informace a doporučení, které jsou obsaženy v těchto upozorněních, se zakládají na zkouškách, které pokládáme za osvědčené. Přesto je uživatel odpovědný za odzkoušení vhodnosti produktu pro zamýšlenou aplikaci. Nebudou poskytovány žádné záruky. Předpokládaná záruka jako ujištění všeobecné vhodnosti k užívání nebo vhodnosti pro určité aplikace je výslovně vyloučena.

